

---

# HRYD-HM3S 全自动手套（绝缘靴）耐压装置 (双显款)

## 使用说明书



武汉华瑞远大电力设备有限公司

---

## 尊敬的顾客

感谢您购买本公司 HRYD-HM3S 型全自动手套（绝缘靴）耐压装置。  
在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的产品可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！



单位:

地址::

电话:

传真:

邮编:

---

## 慎重保证

对本公司的产品自购买之日起执行“三个月包换、三年免费维修、终生维护”的服务方针，提供“售前、售中、售后”服务。

### ◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

*只有合格的技术人员才可执行维修。*

#### —防止火灾或人身伤害

**使用适当的电源线。** 只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

**正确地连接和断开。** 当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

**产品接地。** 本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

**注意所有终端的额定值。** 为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

**请勿在无仪器盖板时操作。** 如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

**使用适当的保险丝。** 只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

**避免接触裸露电路和带电金属。** 产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

**在有可疑的故障时，请勿操作。** 如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

**请勿在潮湿环境下操作。**

**保持产品表面清洁和干燥。**

#### —安全术语

---

**警告：** 警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或作法。

---

**小心：** 小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

---

---

## 目 录

一、概述.....	6
二、主要技术指标.....	6
三、被试品测量范围.....	6
四、功能特点.....	6
五、仪器工作原理图.....	7
六、仪器接线图.....	7
七、软件操作界面.....	8
八、试验支架操作说明.....	11
九、电流脱扣机构.....	11
十、蓄电池的维护.....	12
十一、充电说明.....	12
十二、仪器校准.....	12
十三、操作面板示意图.....	12
十四、绝缘靴试验方法.....	13
十五、绝缘手套试验方法.....	13
十六、常见故障及其排除.....	14
十七、配件清单.....	错误！未定义书签。

---

### 特别提示注意事项

1. 本仪器属于高压仪器，请仔细阅读说明书，并在有高压常识人员在场指导下方可进行试验。
2. 脱扣器和试验箱在充电时切勿进行试验，这样会将电源地引入脱扣器或试验箱，造成设备对地击穿。
3. 手套试验时切勿将水倒入试验箱体内，以免将试验机内元件损坏。
4. 本设备输出高压为自动升压和自动降压，请在降压完毕后，关掉电源，拔开插头后，方可进行试品撤换。
5. 本仪器变压器和试验机均为带高压设备，请布置好安全围栏，和设置好警戒人员后方可进行试验。操作箱部分为安全部份，可以放心进行操作。
6. 试验前请检查仪器地线的连接与大地是否连接好。
7. 高压泄漏指示电流表只是作为校对用,最好不要长时间工作.
8. 仪器如有故障请按说明书上联系电话与本公司技术人员联系，切勿私自进行拆开。
9. 使用中，电池电压的指示灯不亮时应停止工作，及时充电，避免蓄电池放电过度而损坏。电池长时间不用，应 1-2 个月对其进行一次充电，以延长其寿命。一般蓄电池的寿命约 300 次。发现充满的电池很快用到电压低的现象，说明电池容量变小了，可更换电池。

## 一、 产品概述:

全自动电力安全工器具测试系统是按照国家电力公司关于颁发《电力安全工器具预防性试验规程》(试行)的通知(国电发[2002]777号)和国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)的要求的基础上研发而成。本产品各项指标均符合国标的要求。可以按《电力安全工器具预防性试验规程》要求对绝缘鞋、绝缘手套等安全工器具进行智能化绝缘耐压试验,绝缘靴及绝缘手套耐试验周期为半年,试验过程中不允许击穿,同时绝缘靴绝缘绝缘手套泄漏电流不大于限定值。产品适用于所有与电力相关行业。

## 二、 主要技术指标:

电源输入电压	220V±10% 50Hz
控制箱输出电压	0-250V
控制箱输出电流	25A
额定输出电压	50kV
额定输出容量	5kVA
最大量程	30mA
泄漏电流带上脱扣系统后量程	≥12mA
电压测量误差	±1% +3 个字
泄漏电流测量误差	±1% +3 个字
泄漏电流分辨率	0.01mA
数显计时	99 分钟自由设定
环境温度	-10℃-40℃
湿度	≤90%RH, 不结露、仪器不闪烁
控制箱外形尺寸	420cm×340cm×520cm
试验装置外型尺寸	102cm×72cm×119cm
高压试验变压器尺寸	270cm×280cm×500cm
控制箱重量(kg)	22
试验装置重量(kg)	39
高压试验变压器重量(kg)	35


## 三、 被试品测量范围:

绝缘鞋、绝缘手套耐压试验。

## 四、 功能特点:

1. 仪器可以同时进行 8 只（特殊定制）绝缘靴或绝缘手套的试验，并测量每只试品的泄漏电流。
2. 绝缘鞋试验采用里面放置小钢珠的干式试验方法，摆脱了传统的往鞋子里灌水做试验，试验完毕后不易晒干的做法。
3. 高低压分离，泄漏电流采用抗干扰无线传输技术传输回控制箱，极大的保护人身的安全。
4. 每路试品均具有分断机构，当任意一路击穿时或超过设定泄漏电流值时，该路试品将自动脱离试验，不影响其它试品进行试验。
5. 仪器采用 7 寸 TFT 触摸大屏幕液晶汉字显示，显示信息量大，一屏同时显示试验电压、8 路高压泄漏电流、万年历、计时时间等参数以及汉字提示内容。
6. 采用直流电机控制调压器升压过程，全自动进行耐压试验。试验开始后，仪器自动合闸以国标要求升压速度自动升压，到达预定电压开始计时，并保持试验电压、计时到、自动降压，到零后自动断电，提示试验结束，同时显示各试品泄漏电流，并自动保存测试结果。
7. 绝缘靴试验具有专用金属接地托盘，绝缘手套试验具有专用容器，便于操作。
8. 试验变压器变比自由设定，可以与客户现有变压器相互配套。
9. 具有过流保护功能。

#### 五、仪器工作原理图：

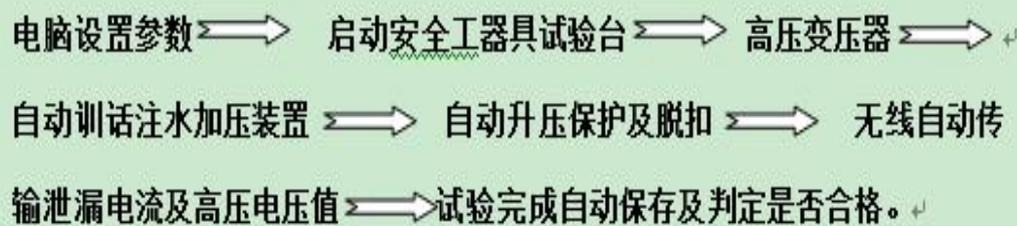

#### 六、仪器接线图示意图：



## 七、软件操作界面：

### 7.1 操作界面首页：



### 7.2 绝缘鞋参数设置：

绝缘  
 验电压为  
 电流 ≤  
 时间为1分



靴一般试  
 15kV，泄漏  
 7.5mA 试验  
 钟，如对显

示数据无异议直接选择”确认”键进入下一步。**特别注意：必须打开绝缘支架电源，保持通讯畅通，否则不能进行测试系统。**

### 7.3 试验项目界面




#### 7.3.1 自检



点击“自检”键后，绝缘支架的脱扣通道依次断开，出现脱扣不了应该检查该通道。该通道损坏，联系厂家维修。

#### 7.4.1 绝缘靴耐压试验



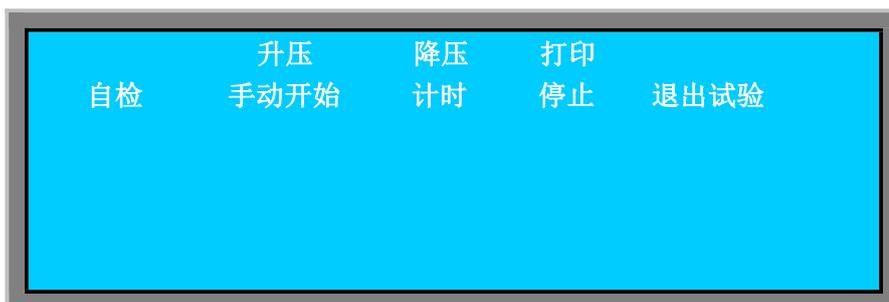

7. 4. 2 试验合格，界面显示如下：




7. 4. 3 试验失败，显示如下




### 7.5 其它耐压项目试验

其他耐压试验项目，跟绝缘鞋操作一样，唯一区别：绝缘鞋、手套、帽需打开绝缘支架电源。

### 7.6 系统设置

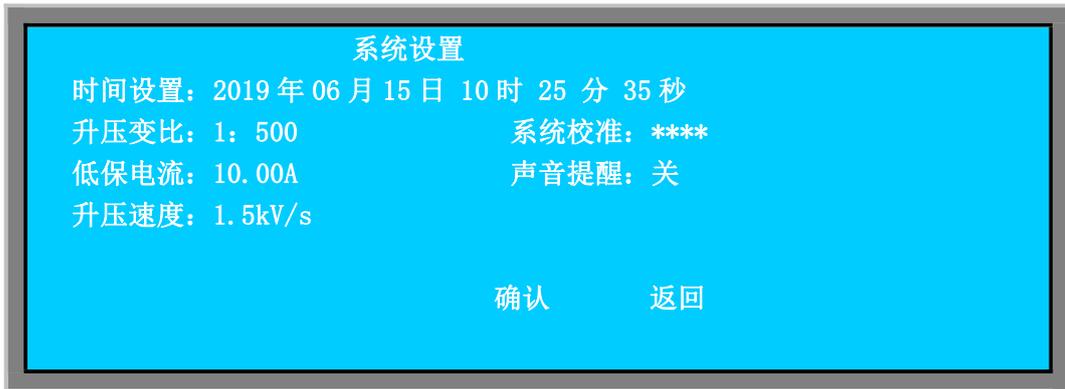

## 7. 7 历史数据查询

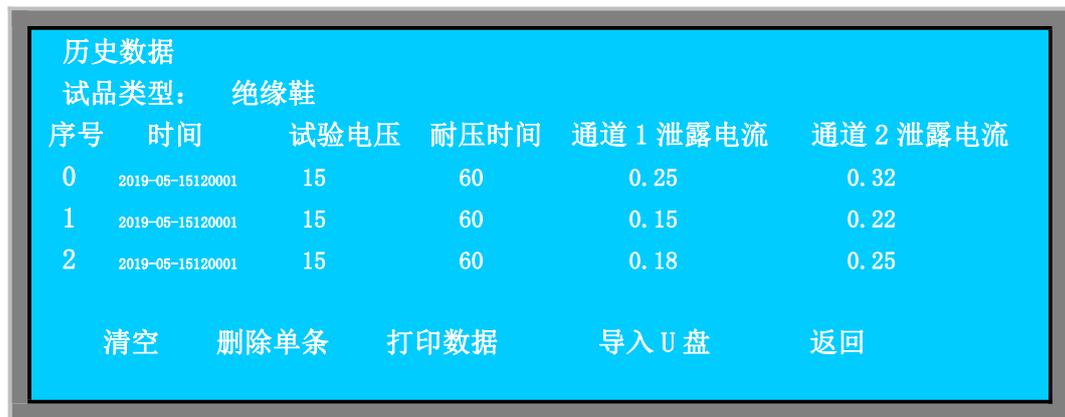

## 八、试验支架操作说明:

8.1 用导线将接地端与试验室的地线可靠连接。

8.2 高压试验变压器的高压输出端接在侧面红色端子高压输入端。

8.3 绝缘靴的安装：大的不锈钢矮盘放在地上，用自来水（使其导电）放在不锈钢矮盘上，将绝缘靴浸在水上，绝缘靴内倒入适量钢珠（铺满靴底，其高度不小于 15mm），把铁链放入鞋内并接触到钢珠。

8.4 绝缘手套的安装：将不锈钢桶放在托盘上，桶内装入约半桶电阻率不大于  $100 \Omega \cdot m$  的水（一般用自然水即可），在被试手套内注入相同的水，然后将手套浸入不锈钢桶中，使手套内外水平面呈相同高度，手套应有 90mm 的露出水面部分，这一部分应该擦干，把铁链放入手套中，使其浸入手套内的水中。

## 九、电流脱扣机构:

9.1 本部分的主要功能是当电流大于试品设定泄漏（一般在 15mA）电流或击穿时链条会自动脱落,方便判断不合格试品.

9.2 分断脱扣控制器上使用 12V 蓄电池供电，当泄漏电流大于设定电流值时内部电路驱动电磁铁动作，链条电极随之脱落，自动拉开距离从而断开高压，由此判断不合格试品。

#### 十、蓄电池的维护:

使用中，电池电压指示低压 5%以下时应停止工作，及时充电，避免蓄电池放电过度而损坏。电池,长时间不用，应 1-2 个月对其进行一次充电，以延长其寿命。

#### 十一、充电说明:

试验机在高压试验前需充电。用充电器插到试验机充电插口中，通上 220V 电即可为电池充电，电池充满时充电器“充满”绿色指示灯亮。一般充电需 2-8 小时。电池长时间不用，应 1-2 个月对其进行一次充放电。

#### 十二、仪器校准:

本厂仪器出厂时已经进行校准，如电流有误差请接入标准电流，进行校准，电压直接用高压分压器校准。

#### 十三、仪器示意图:





## 十四、绝缘靴试验方法：

### 14.1 常用绝缘靴试验

绝缘靴预防性试验的电压是 15kV，保持 1 分钟，泄漏电流不大于 7.5mA 者为合格。该 7.5mA 判定值是固定的。放好绝缘靴后请直接按操作界面进行试验。

### 14.2 其它试验

其它试验时，试验方法同上，仅在电压和泄漏电流两个参数上有区别：试验电压可根据用户需要自定，保持 1 分钟，泄漏电流机器设定不大于 10mA 者为合格，用户可根据具体情况自行判定（或参照附录的国标）。

## 十五、绝缘手套试验方法：

### 15.1 低压型绝缘手套试验：

低压型绝缘手套预防性试验的电压是 2.5kV，保持 1 分钟，泄漏电流不大于 2.5mA 者为合格。该 2.5mA 判定值是固定的默认的值是 2.5mA。安装试件后直接按试验机上的操作界面试验。

### 15.2 高压型绝缘手套试验

该试验的方法同 7.1，仅在电压和泄漏电流两个参数上有区别：高压型绝缘手套预防性试验的电压是 8kV，保持 1 分钟，泄漏电流不大于 9mA 者为合格。

## 十六、常见故障及其排除：

序号	故障描述	故障排除方法
1	打开测量装置后，无法进入系统	电池电压太低，应及时充电； 没有打开绝缘支架电源。
2	操作箱打开电源后无反应	检查电源插座里的保险丝是否烧毁
3	使用中测试数据明显不合理	接地不良会引起仪器数据严重波动。应刮净地点上的油漆和锈蚀，务必保证 0 电阻接地！如果测量接地试品，试品地和仪器应共地连接，保持地电位一致。
4	空气湿度过大	空气湿度大会产生比较大的电晕，在不击穿的情况下可以正常试验
5	无线传输信号不正常	如果试验过程中高压测试电流远大于低压测试电流，或相反，请检查无线传输

## 十七、配件清单：

序号	品名	数量
1	仪器主机	1 台
2	绝缘支架试验机	1 台
3	使用说明书	1 份
4	产品合格证	1 份
5	专用测试电缆线	1 条
6	电源线	1 条

---

7	接地线	1 条
8	手套试验桶	8 个
9	靴子试验托盘	2 个
10	钢珠	1 桶
11	试验变压器 5KVA/50KV	1 台 (油变/气变) 选配

产品不断更新升级中，略有出入纯属正常。  
本公司对以上所述有最终解释和说明的权利  
感谢您对于本公司产品的信赖，欢迎再次使用!!!